


VÝMĚNÍKY TEPLA V ENERGETICE

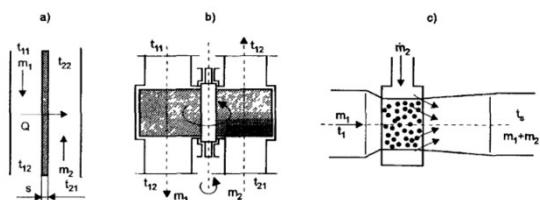


a - rekuperační výměník,
b - regenerační výměník,
c - směšovací výměník,
m - hmotnostní průtok, t - teploty pracovních látek

Funkce, rozdělení, typy

- slouží k průběžnému nebo přerušovanému předávání tepelné energie pomocí proudících teplonosných médií
- Podle pracovního pochodu existují tři základní typy
 - rekuperační - obě tekutá média, ohřívající i ohřívané, jsou zde oddělena nepropustnou stěnou o určité tloušťce o výhřevních plochách S_1 a S_2 na stranách obou médií
 - regenerační - ohřívané médium vtéká opakovaně s určitým časovým zpožděním za médiem ohřívajícím do přesně vymezeného prostoru, vyplňeného pevným teplozprostředkujícím elementem (vořeným akumulační hmotou) a přijímá z něho teplo, dříve přivedené ohřívajícím médiem,
 - směšovací - ohřívané a ochlazované médium se v tomto výměníku směšují tak, že vytvoří směs - teploměrná plocha je dána např. povrchem kapek vstřikované vody.

Značení výměníků v tepelných schématech

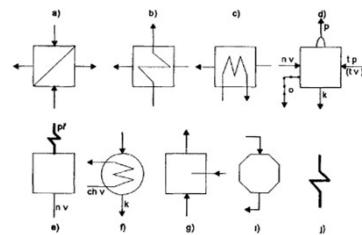

a,b,-rekuperační výměník obecně, c-chladič, d-odparka, e-parní kotel s přehřívákem, f-kondenzátor, g-směšovací výměník, i-chladič věž, j-přehřívák páry, nv-napájecí voda, o -odluh (solemi zahuštěná voda), k - kondenzát, p -sytá pára, př -přehřátá pára, ch v -chladící voda, t - topná pára


Typy výměníků

Podle účelu a použití rozdělujeme:

- ohříváky - vyznačují se tím, že ohřívané médium v nich zvyšuje svou teplotu, ale nedochází ke změně fáze,
- chladiče - ochlazované médium snižuje v nich svou teplotu bez zmeně fáze,
- výparníky a odparky - ohřívané kapalné médium se mění v páru,
- kondenzátory - teplejší médium v parní fázi se sráží v kapalnou fázi - kondenzát,
- přehříváky a mezipřehříváky (přehříváky) - slouží ke zvyšování teploty syté nebo přehřáté páry,
- sušárny - příslunem tepla se dosahuje snížení vlhkosti látky v pevné fázi,
- termické odplyňováky vody - parním ohrevem vody k bodu varu dochází k vylučování pohlcených plynů,
- topná tělesa ústředního vytápění - otopné médium ohřívá okolní vzduch.

Dělení podle proudění ve výměničích

- souprudé - směry os proudů ohřívajícího a ohřívaného média jsou rovnoběžné a vektory rychlostí mají stejný smysl,
- protiproudé - směry proudů jsou rovnoběžné a mají opačný smysl,
- křížové - osy proudů jsou mimoběžné a v kolmém průmětu spolu svírají úhel 90°,
- se šikmým vzájemným proudem - osy proudů svírají v kolmém průmětu spolu úhel větší nebo menší než 90°,
- s kombinovaným prouděním

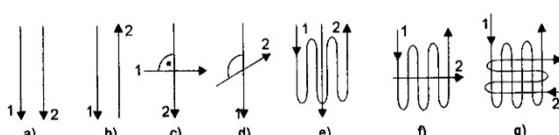

a-souprude, b-protiproud, c-křížový proud. d-šikmý proud, e až g-kombinované proudění

Dělení podle konstrukčního řešení

- Podle konstrukčního řešení výhřevné plochy se vyvinuly nejrůznější typy výměníků, z nichž nejčastější jsou:
 - bubnové (kotlové),
 - deskové,
 - trubkové,
 - svazkové,
 - šroubové,
 - hadové,
 - žebrové,
 - vlásenkové

Dělení podle kombinace teplonosných médií

- Podle kombinace teplonosných médií se vyskytují v energetice nejčastěji tyto výměníky:
 - voda-voda,
 - voda-vzduch
 - pára-voda,
 - pára-vzduch,
 - spaliny-voda,
 - spaliny-pára,
 - spaliny-vzduch
 - spaliny-olej atd.

Požadavky na výměník

- co nejmenší rozměry, hmotnost a cena výměníku,
 - co nejmenší tlakové ztráty (čerpací práce),
 - co nejvyšší výkon a spolehlivost v provozu.
- } jdou proti sobě
→ nutná optimalizace

Používaná teplonosná média

- kapaliny – voda, nízkovroucí kapaliny (chladiče), termoolej
- sytá pára – vodní, nízkovroucí kapaliny (chladiče)
- plyny - spaliny, vzduch, přehřátá pára
 - nevýhoda v nízké měrné tepelné kapacitě i tepelné vodivosti a ve špatném součiniteli přestupu tepla
- tekuté kovy – Na+K – pro vysoké teploty do 900 °C
 - vysoká tepelná kapacita, dobrá tepelná vodivost i přestupní součinitel
 - při zchladnutí v zařízení ztuhou a musí se proto při odstavování včas z okruhu vypouštět

Konstrukce výměníků tepla


Výměníky rekuperační

- Pracovní látky jsou odděleny pevnou stěnou, která tvoří výhřevnou plochu výměníku.
- Podle tvaru a provedení této plochy jsou v energetice nejčastější výměníky
 - trubkové,
 - deskové
 - výměníky s žebrovanými povrchy.
- Používají se zde jako
 - vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky vody,
 - kondenzátory parních turbín,
 - chladiče kondenzátoru,
 - chladiče oleje,
 - ohříváky vzduchu,
 - spalinové výměníky a výhřevné plochy kotlů.

Dělení kotlů dle konstrukce výhřevních ploch

Kotle žárotrubné


- v trubkách proudí spaliny, vně trubek v pláště je voda
- používají se
 - pro výrobu topné vody nebo syté technologické páry
 - pro nižší výkony – do 20 MWt

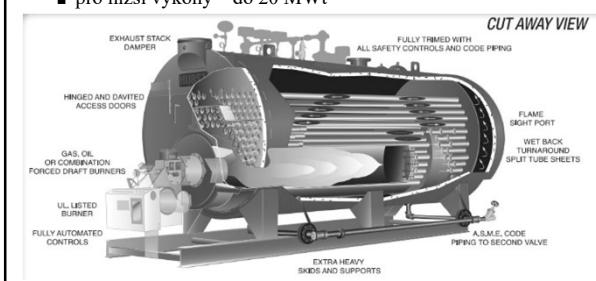

Dělení kotlů dle konstrukce výhřevních ploch



Kotle vodotrubné


- v trubkách proudí voda/pára, vně trubek spaliny
- z podélně svařených trubek se tvarují stěny kotle
- do spalinových tahů se vkládají trubkové svazky
- používají se
 - pro výrobu přehřáté páry s parametry až 600 °C / 30 MPa
 - pro stření až nejvyšší výkony

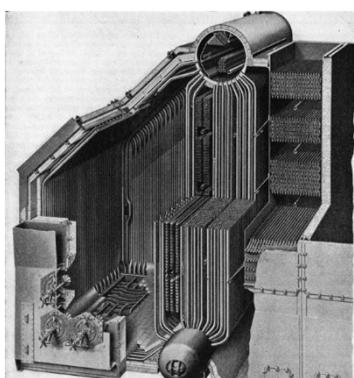


Výměníky rekuperační trubkové

- Z hlediska skupenství rozeznáváme výměníky:
 - bez změny skupenství teplonosných látek,
 - se změnou skupenství jedné teplonosné látky,
 - se změnou skupenství obou teplonosných látek.
- Z hlediska obtékání trubek rozeznáváme:
 - obtékání křížové (příčné), tj. kolmo na výhřevnou plochu trubek
 - obtékání podélné, tj. rovnoběžně s osou trubek
- Z hlediska uspořádání příčně obtékaných trubek rozeznáváme:
 - trubky za sebou (v zákrystu)
 - trubky přesazené (vystřídání)

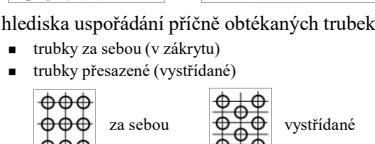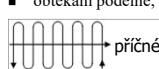

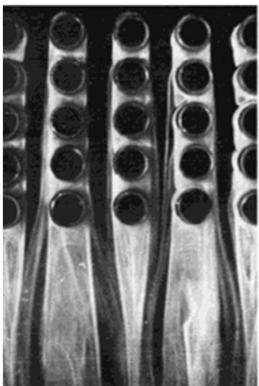


trubky v zákrytu

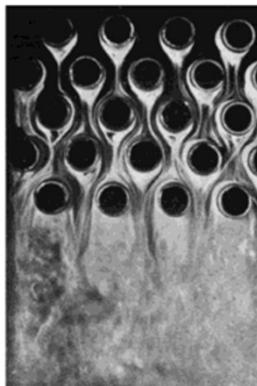

trubky přesazené

Svazkové výměníky


- vytvořeny z volných trubek uspořádaných za sebou nebo vystřídaně do trubkového svazku
- trubky mohou být
 - přímé – konce zaválcované nebo zavařené v trubkovnicích
 - hadovité naohýbané – konce přivařené k rozdělovací a sběrné komoře
- tlak látky vně trubek bývá nízký, vnější stěny jsou rovné
- geometrické provedení svazku je určeno
 - průměrem trubek
 - příčnou roztečí trubek s_1 – kolmá na proud
 - podélnou roztečí trubek s_2 – po proudu
 - počtem trubek v řadě kolmo na proud
 - počtem řad po proudu

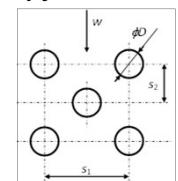


Svazkové výměníky

- užití zejména jako spalinové výměníky – výhřevné plochy vodotrubných kotlů a kotlů na odpadní teplo
 - ohříváky vody, výparníky, přehříváky
 - trubkové ohříváky spalovacího vzduchu
- výhody
 - velmi jednoduchá konstrukce
 - látka v trubkách může mít velmi vysoký tlak – desítky MPa
 - rovnoměrné proudové a teplotní pole
 - dobré využití prostoru
- nevýhody
 - hořší přestup tepla u látky v trubkách – nutné volit vyšší rychlosť
 - sklon k zanášení prachem v mezitrubkovém prostoru
 - vhodné jen pro beztlaké medium mezi trubkami – při vyšším tlaku je nutné užít pláštový výměník

Svazkový výměník s trubkami za sebou

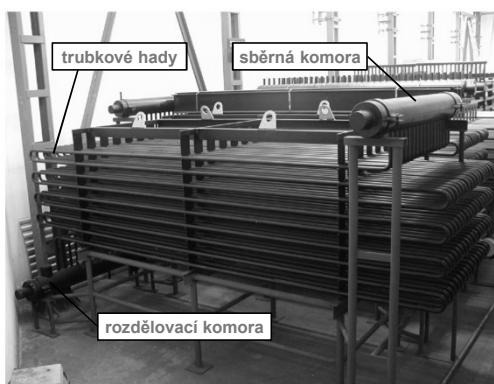


Svazkový výměník s vystřídanými trubkami

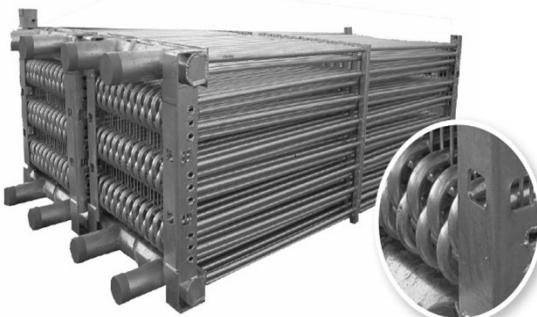

Svazkový výměník

- typické užití
 - výhřevné plochy kotlů - trubkové hady přehříváku před montáží

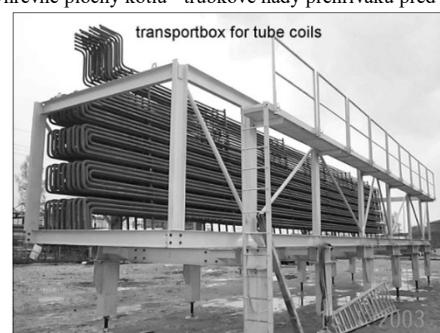


Svazkový výměník

■ typické užití

- trubkové ohříváky vzduchu – obvykle spalinové v trubkách




1 – trubkovnice, 2 – trubky, 3 – stěna tahu, 4 – obratové přepážky

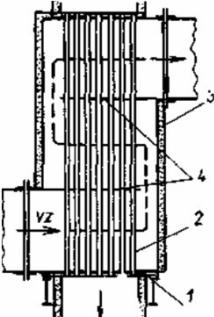

Svazkový výměník

■ typické užití

- kotle na odpadní teplo – kotel do linky na výrobu kyseliny sírové

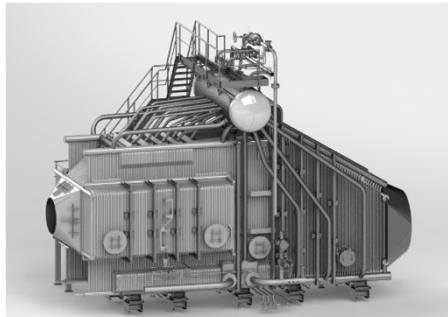

Svazkový výměník

■ typické užití

- kotle na odpadní teplo – stejný kotel po výbuchu vodíku



Svazkové výměníky se žebrovanými povrchy

■ Smyslem žebrování je zvětšení teplosměnného povrchu trubek.

Žebrování může být provedeno

- na vnějším
- na vnitřním povrchu



Žebra mohou být

- pírcná,
- podélná
- šroubovitě vinutá.

Na trubku mohou být

- navinuta ve formě pásku,
- vyvalcována z materiálu trubky,
- odlita
- nalisována

Spojení žeber s trubkou musí být dokonalé, aby nevznikl odpor pro vedení tepla

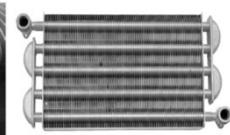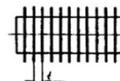


Pravidla pro použití žebrovaných trubek

- Žebra lze s výhodou použít u výměníků, které mají výrazně rozdílný součinitel přestupu tepla u pracovních médií.
- Žebra se používají na straně menšího součinitele přestupu tepla.
- Je-li součinitel přestupu tepla přibližně stejný na obou stranách, nemá jednostranné žebrování významný přínos.
- Žebrováním dochází:
 - ke zvětšení tepelného toku trubkou,
 - ke zvětšení teplosměnného povrchu a zmenšení celkových vnějších rozměrů výměníku
 - ke snížení tlakové ztráty média na straně žeber v důsledku menšího počtu řad trubek i v trubce v důsledku jejího zkrácení

Výměníky se žebrovanými povrchy


■ příklady užití

- vzduchotechnické aplikace

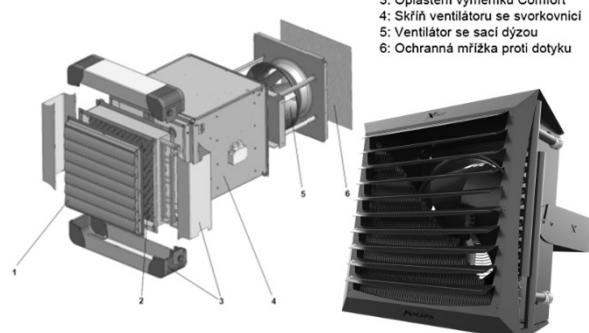

Výměníky se žebrovanými povrhy

- příklady užití
 - vzduchové kondenzátory a chladiče

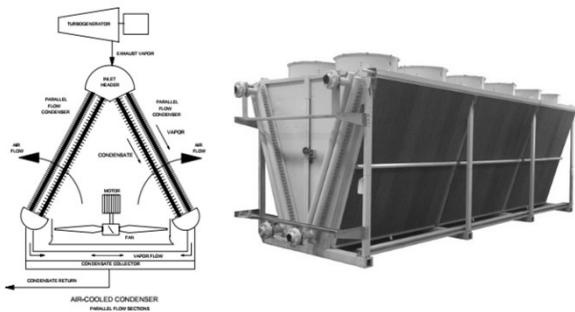


Výměníky se žebrovanými povrhy

- příklady užití
 - ohříváky vzduchu – parní, teplovodní




Výměníky se žebrovanými povrhy


- příklady užití
 - spalinové kotle na plyn
či odpadní teplo

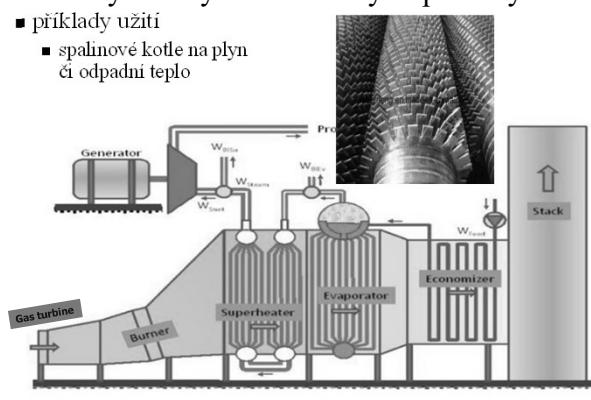

Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami a přepážkami

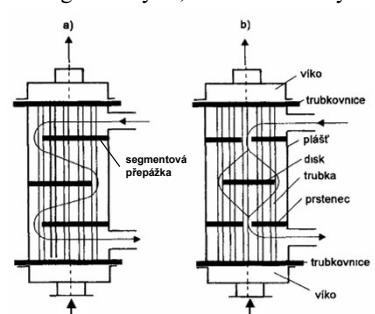

Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami a segmentovými přepážkami

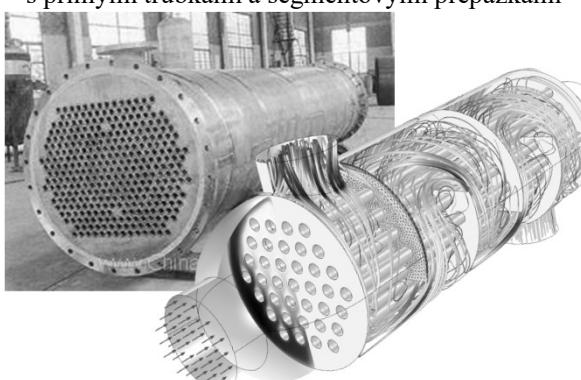


Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami a přepážkami

- přepážky zvyšují přestup tepla v mezitrubkovém prostoru
 - zvyšují rychlosť proudění
 - obtékání trubek je částečně příčné
 - přepážky lze vyněchat, je-li přestup tepla v mezitrubkovém prostoru dostatečně intenzivní (var, kondenzace)
- velmi široké uplatnění výměníků
 - ohříváky vody
 - výparníky
 - kondenzátory
 - chladiče plynu
 - rekuperační výměníky
- nevýhody plášťových výměníků
 - tlakové namáhání pláště – tlakové médium v trubkách
 - problémy s rozdílnou teplotní dilatací trubek a pláště mezi pevnými trubkovnicemi

Plášťové výměníky pro vyšší rozdíly teplot pracovních látek


Rozdílná dilatace pláště a trubek se řeší kompenzací:

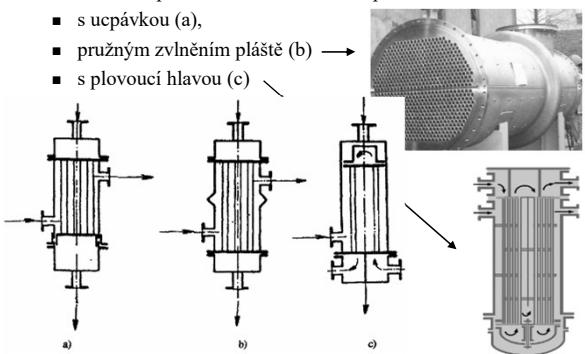

Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami

■ typické užití


- kondenzátory parních turbín – chladicí voda v trubkách pára kondenuje v mezitrubkovém prostoru

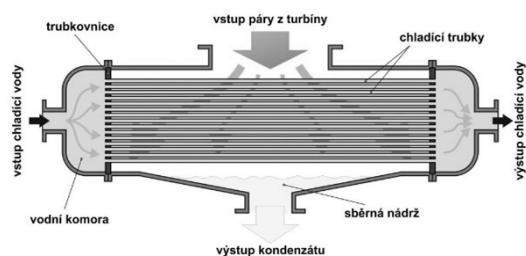

Kondenzátor parní turbíny




zatrubkování musí umožnit průnik páry do svazku a plynulý odvod kondenzátu

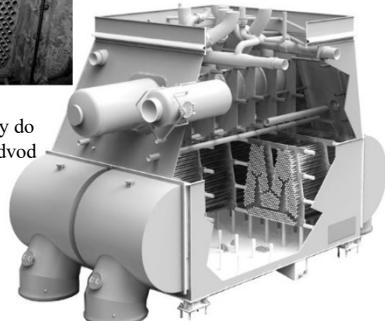

Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami


■ typické užití

- žárotrubné kotle na odpadní тепло – spaliny v trubkách, voda v pláště

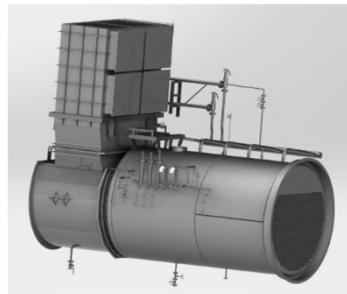


Vlásenkový výměník s U trubkami


- mají pouze jednu trubkovnici rozdělenou přepážkami na vstupní, výstupní, případně obratovou komoru

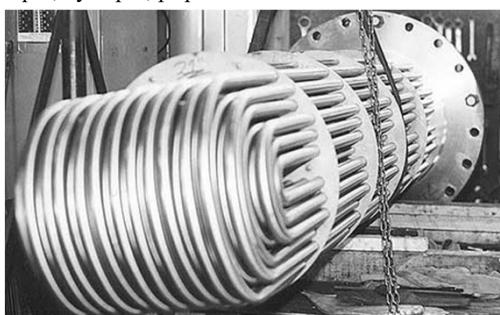

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

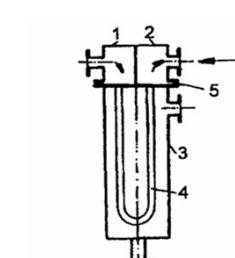

Vlásenkový výměník s U-trubkami
1-vstupní komora, 2-výstupní komora,
3-plášť, 4-výhřevná plocha z
vlásenkových trubek, 5-trubkovnice

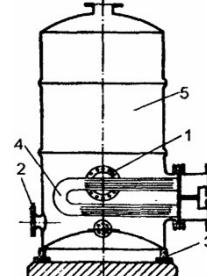

Vertikální bojler - akumulátor
1-průlez, 2-promývací otvor, 3-litinový
základový kruh, 4-vlásenkový výměník,
5-akumulační nádrž

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

■ K výhodám U-trubek patří:

- nevznikají problémy s teplotními dilatacemi, neboť trubky se mohou volně roztahovat,
- používá se trubek velmi malých průřezů a tloušťek,
- výměníky mají nízkou hmotnost,
- svazek je kompaktní a dobře využívá prostoru pláště.

■ K nevýhodám patří


- nemožnost mechanického čištění vnitřního povrchu trubek
- nemožnost výměny poškozené trubky

■ Při použití vyšších tlaků narůstá tloušťka trubkovnice až do velikosti 500 mm a výroba trubkovnic již vyžaduje zvláštní tepelné postupy.

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

■ příklady užití

- horizontální ohřívák vody topený parou

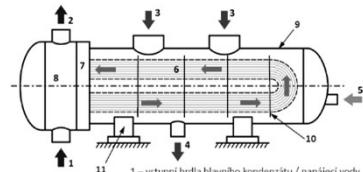


1 – vstupní hrida hlavního kondenzátu / napájecí vody
 2 – výstupní hrida hlavního kondenzátu / napájecí vody
 3 – vstupní hrida páry
 4 – podpěry vodní komory
 5 – vývod kaskádovaného kondenzátu
 6 – teploměrné trubky
 7 – trubkovnice
 8 – vodní komora
 9 – plášt' parního prostoru
 10 – podpěrné stěny
 11 – uložení ohříváku (horizontální = sedlové podpory, vertikální = patky)

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

■ příklady užití


- horizontální regenerační ohřívák napájecí vody topený parou

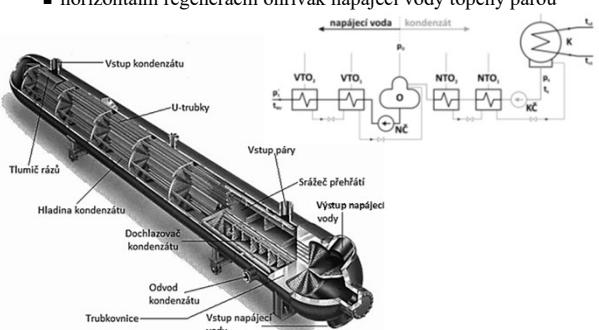

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

■ příklady užití


- vertikální vysokotlaký regenerační ohřívák napájecí vody topený parou

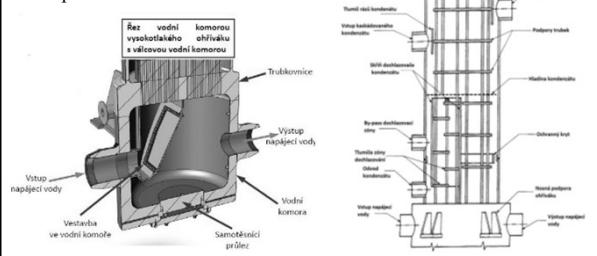

Výměníky se šroubovitě vinutými trubkami


Výhodami těchto výměníků jsou

- jednoduchá výroba
- využití čistého protiproudů při zachování přísného obtékání trubek média na vnější straně
- použití – bojler voda-voda


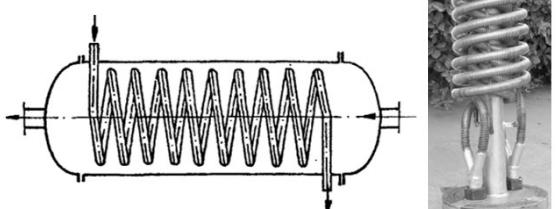


Rekuperační výměníky deskové


- teploměrná plocha je vytvořena na tenkých kovových desekách, které jsou na sobě pevně přitisknuté přes obvodové těsnění
- desky mají prolisy, které po sesazení desek k sobě vytvoří kanálky
- ochlazován resp. ohříván médium proudí v kanálcích z přední resp. zadní strany desky v protiproudě

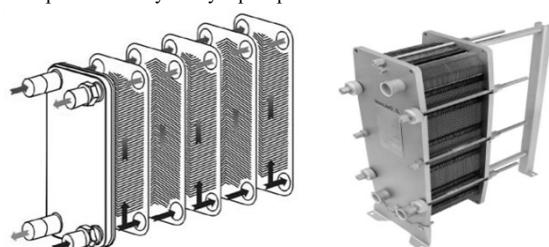

Rekuperační výměníky deskové

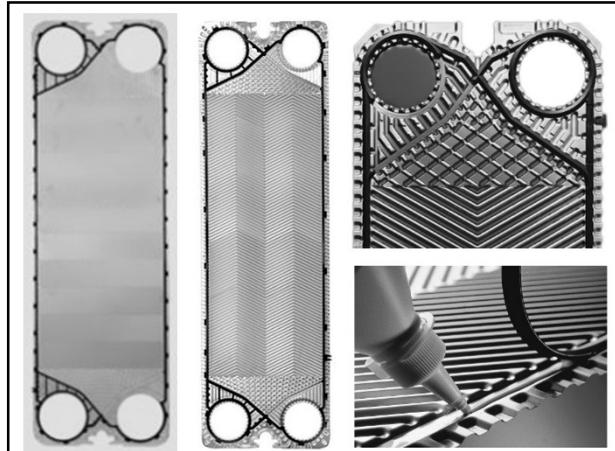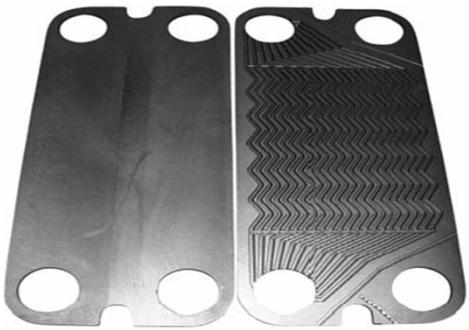

Rekuperační výměníky deskové

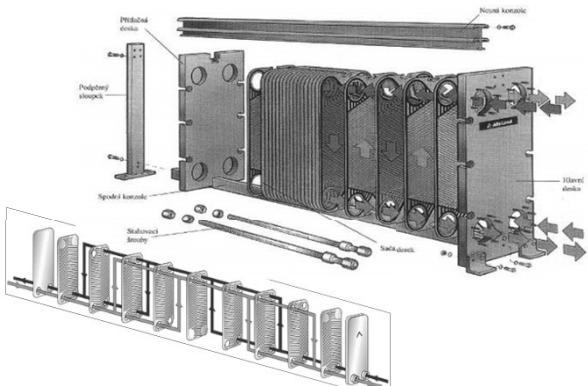

Rekuperační výměníky deskové

Výhodou deskových výměníků oproti trubkovým je:

- kompaktní řešení schopné přenášet velké výkony
- čistý protiproud
- velká turbulencie proudů pracovních látek = intensivní přestup tepla
- malá tloušťka stěny a nízká hmotnost
- malé rozměry,
- rozebiratelnost a možnost vyčištění
- u výměníků lze velmi jednoduše zvětšovat výkon přizavazáním dalších unifikovaných desek

Nevýhodu deskových výměníků jsou

- větší tlaková ztráta
- omezení pracovní teploty do 270 °C (dáno použitým těsněním mezi deskami)
- problémy s dosažením těsnosti při větších tlacích
- teplotní a tlakové omezení lze obejít obvodovým svařením desek za cenu ztráty rozebiratelnosti

Rekuperační výměníky deskové


Možnosti užití

- průmyslový ohřev, chlazení, rekuperace tepla a kondenzace
- u systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody a solárních systémů
- chlazení mléčných výrobků a potravin
- klimatizace a procesní chillery,
- tepelná čerpadla,
- chlazení oleje a paliv,
- hydraulická zařízení, chlazení motorů, vzduchové kompresory a vysoušeče vzduchu
- chladiče spalin a zkapaňování plynů (GTL)

Rekuperační výměníky deskové

příklady užití

- okruhy pro ohřev nebo chlazení kapalin

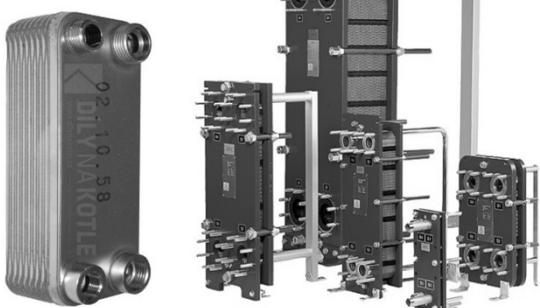

Rekuperační výměníky deskové

příklady užití

- chlazení horkých spalin a GTL
- vhodné pro látky s odlišnými objemovými průtoky




Výměníky regenerační


- Přenos tepla se uskutečňuje prostřednictvím pohyblivé nebo nepohyblivé výplně, která funguje jako akumulátor tepla :

1. fáze - teplejší látka předává teplo výplni, která se nahřívá,
2. fáze - v následném čase je toto naakumulované teplo předáváno látečku ohřívané.

- Nejrozšířenější aplikací tohoto typu výměníku v energetice je rotační spalinový ohřívák vzduchu, označovaný jako Ljungström




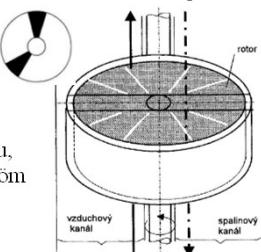


Konstrukce ohříváku vzduchu typu Ljungström

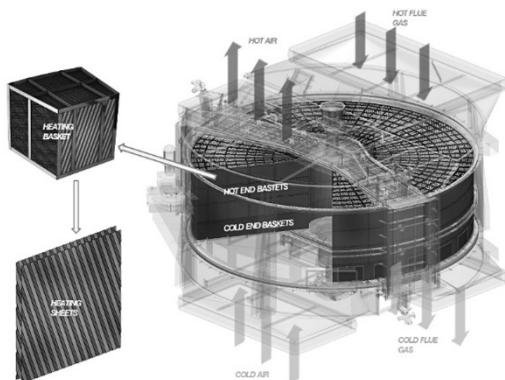

Konstrukce ohříváku vzduchu typu Ljungström

- Akumulační hmota je vytvořena z velkého počtu tenkých profilovaných plechů uložených ve 2 až 3 vrstvách v rotoru
- Síla plechu bývá 0,6 - 1,2 mm
- Rotor ohříváku je tuhé svařované konstrukce kruhového tvaru a je rozdělen do několika sektorů, do kterých jsou vloženy akumulační plochy
- Utěsnění rotoru je provedeno pevnými kovovými ucpávkami upevněnými radiálně a axiálně na konstrukci mezi jednotlivými sektory.

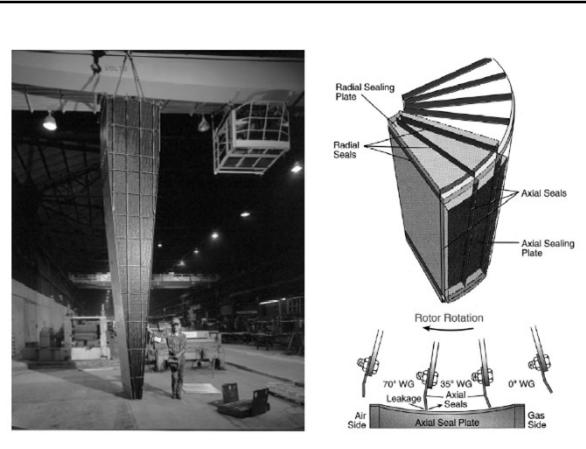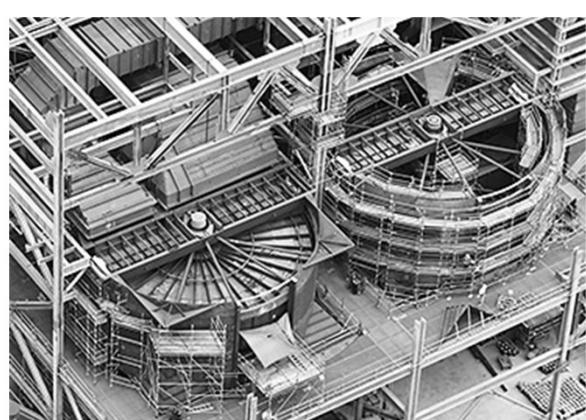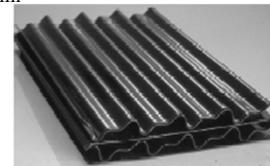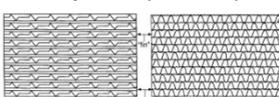


Výměníky směšovací

- Sdílení tepla zde probíhá přímým stykem obou pracovních látek.
- Teplosměnná plocha ve srovnání s ostatními typy výměníků zde neexistuje
- Výměník pracuje s nulovým koncovým teplotním spádem
- V energetice se těchto výměníků používá nejčastěji pro:
 - vstřik vody do páry za účelem chlazení,
 - přímý ohřev vody parou za účelem jejího odplynění
 - chladicí okruh parních turbín – mokrý chladicí věž

Vstřikový chladič páry


- k regulaci teploty přehřáté páry u kotle se nejčastěji používá vstřik napájecí vody do páry.
- regulace je jednostranná (pouze snižuje teplotu přehřáté páry z kotle)
- množství vstřikované vody je automaticky regulováno

1-trubka s rozstřikovacími otvory,
2-základní parní potrubí,
3-vnitřní vestavba

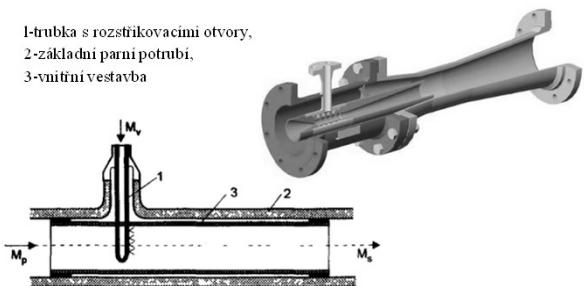

Nízkotlaký odplyňovák vody

- je řazen v systému ohřevu napájecí vody parních kotlů
- ohřevem vody na mez štosťi dojde k uvolnění plynů rozpuštěných ve vodě
- pro ohřev vody se používá nízkotlaká pára (např. z odběru turbín), která se přivádí proti proudu rozstřikované vody nebo do vodního prostoru odplyňováku
- při její kondenzaci se uvolňuje skupenské teplo, které ohřívá vodu

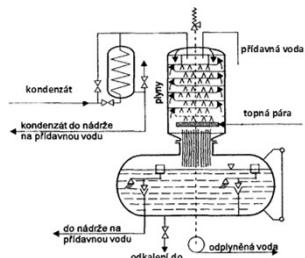


Nízkotlaký odplyňovák vody




Mokrý chladicí věž

s nuceným tahem

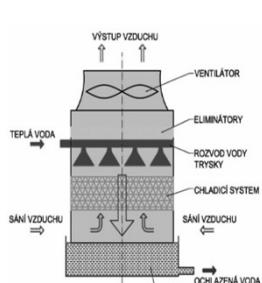

s přirozeným tahem

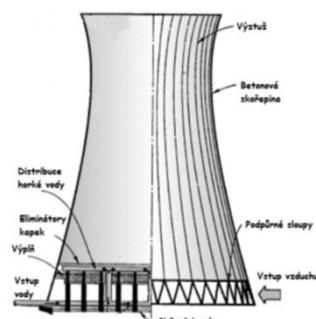

Mokrý chladicí věž

s nuceným tahem




s přirozeným tahem



Sprchový spalinový kondenzátor

- slouží k dochlazení spalin za kotlem na biomasu pod teplotu rosného bodu
- získané teplo se převádí do sprchové vody a z ní ve výměníku do CZT
- při sprchování se ze spalin zachytí i část TZL
- nevýhodou je nutnost odpouštěného čištění kondenzátoru

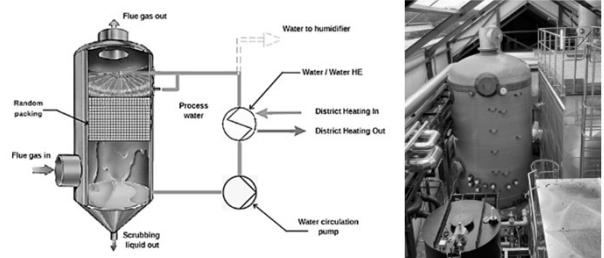

Provoz výměníků tepla

Hlavními provozními problémy výměníků jsou:

- zanášení výhřevních ploch,
- koroze výhřevních ploch,
- abraze výhřevních ploch.
- kritickým důsledkem je ztráta těsnosti pracovních látek

Zanášení je usazování různých materiálů - solí, korozních produktů a pevných látek z teplonosných látek na výhřevnou plochu výměníku

- tepelná vodivost náносů bývá podle druhu náносů malá v rozmezí 0,5 - 2 W/m²K – brání přestupu tepla a snižuje výkon výměníku
- náносы mohou být na obou stranách pracovních látek
- zanášení lze ovlivnit:
 - u vody její úpravou, tj. snížením koncentrace solí a odplýněním,
 - mechanickým nebo chemickým odstraňováním úсад.

Provoz výměníků tepla

Koroze

- ze strany vody se vyskytují především na straně teplé užitkové vody:
 - způsobeny kyslíkem, případně oxidem uhlíčitým.
 - napadení je většinou důlkové
 - intenzita se značně zvyšuje přítomností inkrustací a sedimentů
 - rozsah napadení závisí:
 - na chemickém složení vody, zejména koncentrací O₂, CO₂, Ca, Mg, HCO₃, chloridů a síranů.
 - na použitých materiálech výhřevních ploch a plášťů výměníku.
- na straně spalin u kotlových výměníků závisí
 - na druhu a složení spalovaného paliva
 - na provozní teplotě
 - povrchová teplota kovu trubky musí být nad rosným bodem spalin, jinak hrozí tzv. nízkoteplotní koroze
 - hlavní prostředky proti nízkoteplotním korozím jsou:
 - optimalizace spalovačího režimu,
 - udržení teploty povrchu trubek nad rosným bodem,
 - používání odolných materiálů, dávkování aditiv do paliva.

Provoz výměníků tepla

Abrase (otř) výhřevních ploch je charakteristická pro proudění spalin obsahujících pevné částice.

- Částice způsobují na straně spalin úbytek materiálu a v konečné fázi vedou k netěsnostem - typické u ohříváků vody v kotlích na tuhá paliva.
- Prevence je možná:
 - snížením rychlosti spalin, neboť úbytek materiálu abrazí je přibližně úměrný rychlosti spalin w_s^3 ,
 - konstrukčními úpravami v podobě pasivních ochran trubek.

Kromě těchto uvedených hlavních příčin poruch výměníků tepla přichází ještě v úvahu:

- vady svarů a materiálu,
- eroze vodou v důsledku kondenzační fáze v páře,
- únavové porušení trubek v důsledku vibrací svazku trubek,
- kavitační poškození,
- netěsnosti v vadném zaválcování v trubkovnicích,
- kvalita těsnění u deskových výměníků tepla aj.

Ochrana trubek svazku proti abrazi

