

KOTLE

dělení, typy, názvosloví

1

Základní pojmy

Parní kotel tvoří

■ SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- spalovací komora - ohniště
- rošt nebo hořáky
- zařízení k přípravě paliva
- zařízení k odstraňování zbytků po spálení
- zařízení k ohřevu vzduchu
- zařízení k dopravě vzduchu a spalin

■ TLAKOVÉ VÝMĚNKY TEPLA


- ohřívák vody (ekonomizér - EKO)
- výparný (varný) systém průtočný nebo s kotelním bubnem (souhrnně označovaný jako výparník)
- přehříváky páry
- přihříváky páry (pouze u kotlů zapojených na elektrárenskou turbinu) – někdy označovaný též mezipřehřívávák

2

Usporádání kotle

U kotle na pevná paliva mají samostatnou cestu tyto látky:


- palivo
- spalovací vzduch
- spaliny
- tuhé zbytky po spalování (struska, popílek)
- pracovní látka - voda a pára.

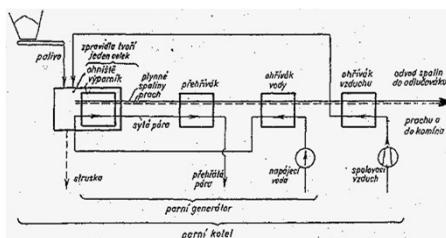

3

Cesta paliva – uhelný kotel


- Cesta paliva začíná u zásobníků surového uhlí - 1.
- Ve spodní části každého zásobníku je řetězový vynášec uhlí.
- Palivo v zásobníku se sesouvá písoběm tíže do vynášeče, kterým se dopraví požadované množství uhlí do svodky a tou pak do mlýna 2.
- Ve mlýně se uhlí vysuší na požadovaný obsah vody a rozemle na potefbnou granulometrii.
- K sušení se používá část spalovacího vzduchu (směs horkého a studeného), kterým se pak uhlí prášek dopravuje pneumaticky práškovody do hořáků, které jsou umístěny ve 2 radách nad sebou v přední stěně kotle 3.

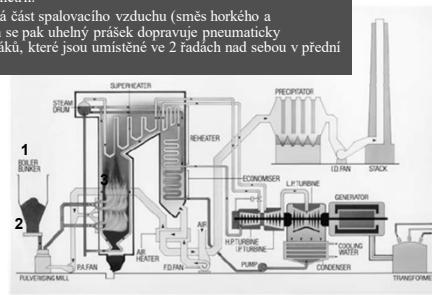

4

Cesta paliva – kotel na biomasu


- vykládka štěpky z kamionu
- velkokapacitní čelní nakladač

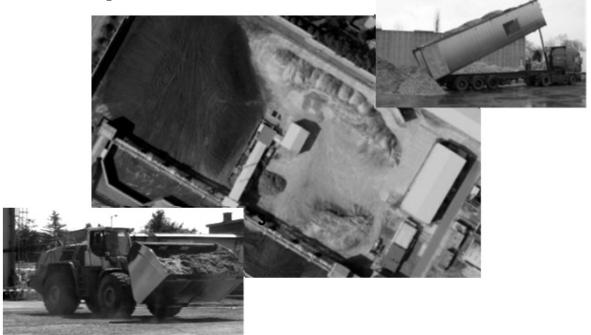

5

Cesta paliva – kotel na biomasu

■ doprava ze skladky do kotelny

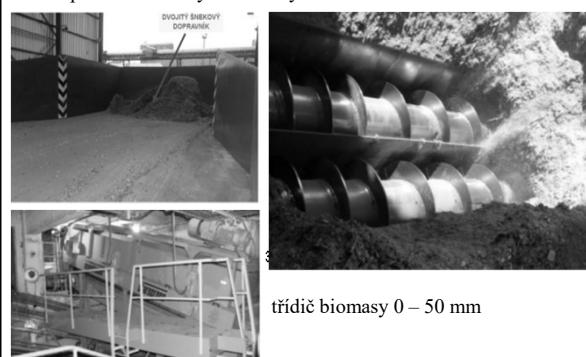


6




7




8

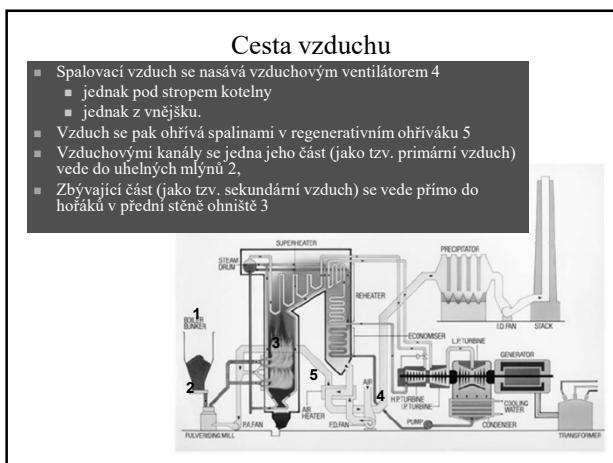


9

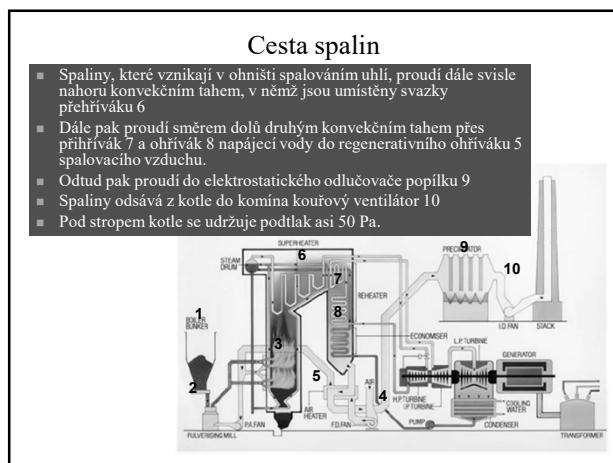

10

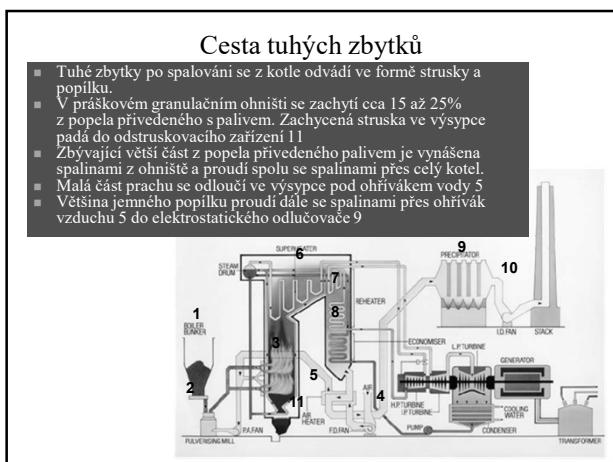


11

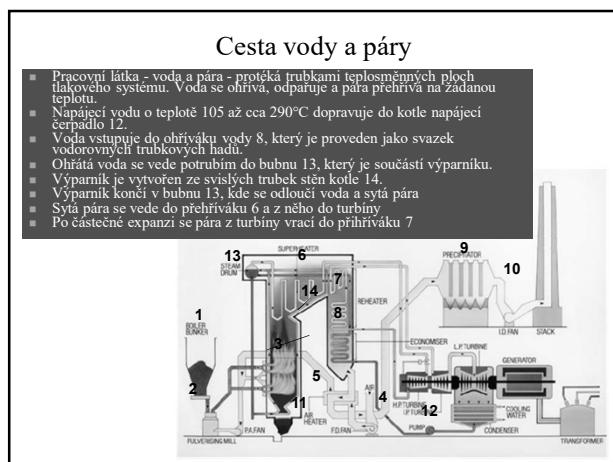


12

Elektrárenský parní kotel na práškové uhlí

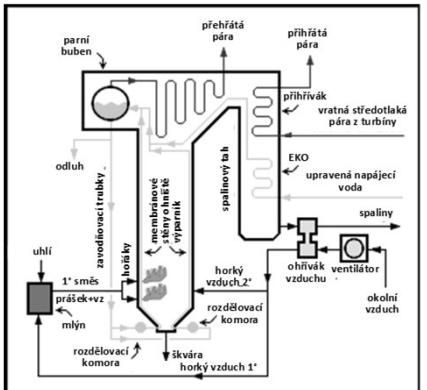


13

Změna vody na páru v kotli v diagramu T-s

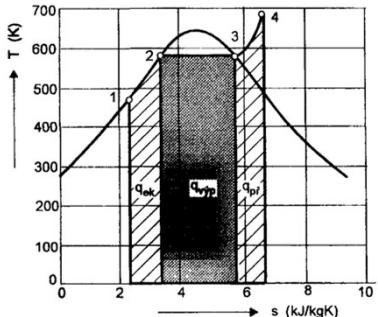


14

Diagram teplota - výměnná plocha

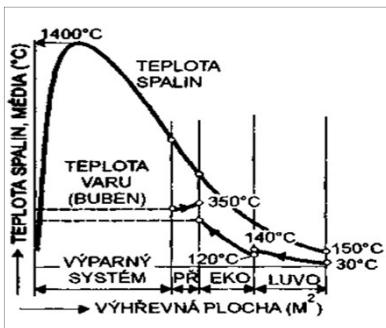


15

Tepelné schéma kotle ELE 660 MWe

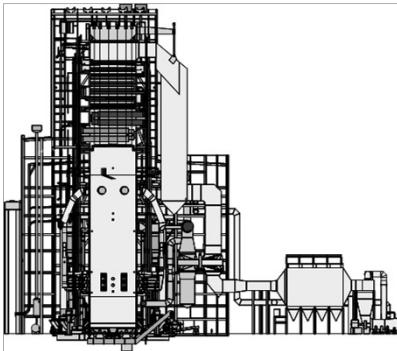

16

Q-t diagram

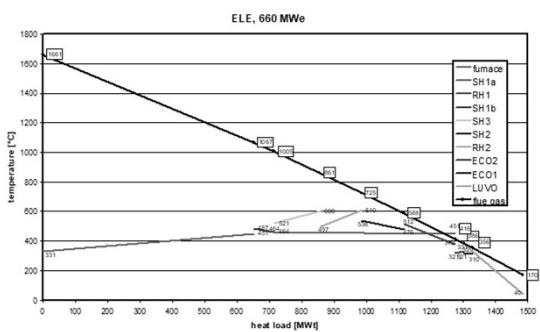

17

Požadované vlastnosti kotlů

Obecné požadavky

- zajištění dokonalého splálení paliva s minimálnimi ztrátami,
- dobré vychlazení spalin pro omezení komínové ztráty
- nízká vlastní spotřeba

v souhrnu zaručují vysokou účinnost zdroje.

Dále

- omezení vzniku škodlivých produktů splálení na nejnižší možnou míru. Jsou to tuhé emise, SO_2 , NO_x , CO a uhlíkovidky.
- vysoká provozní spolehlivost
- stabilita splálovacího procesu v pokud možno co nejvíce výkonovém režimu.

18

Specifické požadavky na kotle pro PTC

Dány

- charakterem provozu resp. časovým průběhem odběru tepla a elektrické energie,
- teplárenským modelem výroby elektrické energie $e = E/Q$
- absolutní velikostí dodávky tepla a elektrické energie, resp. výkonem TC,
- předpokládaným nasazením v oblasti čáry trvání výkonu.

19

Charakter provozu kotlů

Může být

- převážně ustálený, bez velkých a rychlých výkonových výkyvů
- s rychlými výkonovými změnami převážně v odběru tepla

Kotel by měl být schopen pokrýt rychlé změny výkonu.

Teoreticky jsou dvě cesty, jak toho dosáhnout :

- lehký tzv. pružný kotel, který by byl schopen zvýšit výkon rychlým zvýšením příkonu
- kotel s velkou akumulační konstantou - požadavek zvýšené dodávky páry řešit s využitím tepla akumulovaného v kotli poklesem tlaku páry v kotli

20

Rozdelení kotlů

Existuje celá škála různých způsobů dělení kotlů :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ podle použití <ul style="list-style-type: none"> ■ elektrárenské, ■ teplárenské, ■ kotle pro výtopny, ■ pro spalovny, ■ utilizační (na odpadní teplo) ■ podle provedení <ul style="list-style-type: none"> ■ stacionární, ■ mobilní, ■ zvláštní skupinu tvoří kotle balené | <ul style="list-style-type: none"> ■ podle použitého paliva <ul style="list-style-type: none"> ■ kotle na tuhá paliva <ul style="list-style-type: none"> ■ rošťové, ■ práškové, ■ granulační, ■ vytavné, ■ cyklónové, ■ fluidní, ■ kotle na kapalná paliva ■ kotle na plynná paliva |
|---|---|

21

- podle pracovního média
 - teplovodní, horkovodní
 - parní
- podle konstrukce výparníku lze parní kotle rozdělit na
 - velkoprostorové (plamencový, žárotrubný, kombinovaný),
 - vodotrubné
 - s přirozeným oběhem ve výparném okruhu,
 - s povzbuzeným oběhem ve výparníkovém okruhu,
 - průtočné.
- podle tlaku se někdy dělí kotle na
 - nízkotlaké (do 2,5 MPa),
 - středotlaké (do 6,4 MPa),
 - vysokotlaké (do 22,5 MPa),
 - s nadkritickým tlakem
- podle způsobu nasazení se vyrábějí kotle jako
 - špičkové,
 - pološpičkové
 - pro základní zatížení.

22

Základní parametry kotle

Základní názvosloví :

- Jmenovitý výkonos [kg/s], [t/h] je hmotnostní průtok páry na výstupu z kotle, který musí kotel trvale dosahovat při dodržení jmenovitých hodnot základních parametrů při spalování záručního paliva (BMCR - Boiler Maximum Continuous Rating)
- Jmenovitý tlak páry [MPa] je tlak přehřáté páry na výstupu z kotle nebo u hlavního parního uzávěru. Zpravidla se udržuje konstantní v celém regulačním rozsahu kotle.
- Jmenovitá teplota páry [°C] je teplota přehřáté (přihřáté) páry na výstupu z kotle nebo u hlavního parního uzávěru. Zpravidla se udržuje konstantní v předepsaných (nebo dohodnutých) tolerancích jen v dohodnutém regulaci rozsahu kotle.
- Nejvyšší tlak páry [MPa] je roven nejnižšímu otevíracímu tlaku pojistného ventilu na přehříváku, resp. přihříváku páry.
- Nejvyšší teplota páry [°C] je nejvyšší trvale připustná hodnota teploty.
- Konstrukční přetlak [MPa]
 - u bubnových kotlů je nejvyšší hodnota přetlaku systému páry (proti atmosféře) při nejvyšším tlaku páry a jmenovité výkonosti kotle.
 - u průtočných kotlů se konstrukční přetlak stanoví samostatně pro jednotlivé části tlakového celku (přehřívák, výparník, ohřívák vody). Rovněž se nejvyšší hodnoty vyskytující se přetlaku v dané části při nejvyšším tlaku páry a jmenovité výkonosti.
- Jmenovitá teplota napájecí vody [°C] je teplota napájecí vody před napájecí hlavou nebo na vstupu do tlakového systému kotle při jmenovité výkonosti kotle.
- Základní parametry kotle jsou jmenovitý tlak přehřáté páry, jmenovitá teplota přehřáté a přihřáté páry a jmenovitá teplota napájecí vody.

23

Příklad označení parního kotle

KOTEL PARNÍ, PRÁŠKOVÝ, GRANULAČNÍ

4,86 kg/s (75 t/h) - hmotnostní tok páry

16/3,8 MPa-tlak přehřáté/přihřáté páry

540/545 °C - teplota přehřáté/přihřáté páry

240 °C - teplota napájecí vody

na hnědé uhlí

$Q_i = 15 \text{ MJ/kg}$ - výhřevnost

$W^r = 25\%$ - obsah vody v palivu

$A^r = 15\%$ - obsah popelovin v palivu

HORKOVODNÍ KOTEL

198 kg/s (715 t/h) - hmotnostní průtok vody (M_w)

150/90 °C - výstupní/vstupní teplota vody (t_{w1}/t_{w2})

na zemní plyn

24

Základní hodnoty kotlů dle ČSN 07 0010


Tlak páry jmenovitý nejvyšší konstrukční	Teplota páry jmenovitá nejvyšší	Dovolené údaje ky od jmenovité teploty (°C)	Teplota přihřaté páry (°C)			Teplota napájecí vody při jmenovité výkonnosti nejvyšší	Jmenovitá výkonnost kotla (t/h ⁻¹)	
			+	-	jmenovitá nejvyšší			
0,85	0,9	1,0	sytá 200	230	30	15	---	1; 2,5
1,35	1,4	1,55	250	280	30	15	---	1; 2,5; 4; 6; 8; 12
2,5	2,6	2,9	300	330	30	15	---	4; 6; 8; 12; 16; 25
3,8	4,0	4,5	350	380	400	20	15	8; 12; 16; 25; 35;
9,6	10,1	11,6	445	460	15	10	---	50; 75; 115; 150; 215
13,9	14,6	16,6	540	545	5	10	---	241 225 215
17,8	18,8	---	570	575	5	10	570 575	246 230 220 256 240 230 266 250 240 630
25,9	27,2	---	585	590	5	10	570 575	276 260 250 615; 630

25

Typy parních kotlů dle konstrukce výparníku

Velkoprostorový plamencový žárotrubný parní kotel

- má relativně velký obsah vody
- kotle menších výkonů nízkotlaké nebo středotlaké, u nichž nedochází k cirkulaci vody ve výparníku

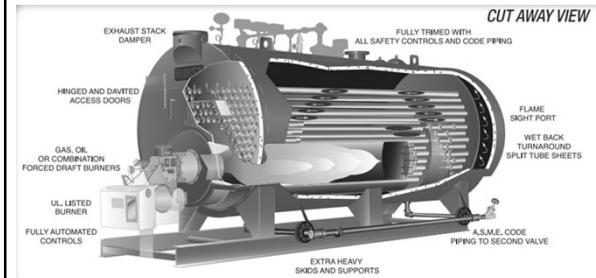

26

Vodotrubné parní kotle

- základním konstrukčním prvkom těchto kotlů je trubka
- v trubkách proudí voda/pára
- trubky jsou z vnější strany omývány spalinami
- z trubek jsou vytvořeny
 - výhřevné plochy ve tvaru trubkových svazků
 - chlazené obvodové stěny kotle.
- kotle mají relativně malý vodní obsah - jsou citlivé na změny odběru páry
- změněnému vodnímu obsahu kotle odpovídá rychlejší nájiždění.

27


Vodotrubné parní kotle

- umožňují stavbu kotlů od nejmenších výkonů až po nejvyšší
- tlak a teplota páry lze volit od barometrického tlaku až po parametry nadkritické.
- kotle lze stavět s ohniště všech typů na kvalitní i méně hodnotná paliva včetně odpadů.
- liší se konstrukcí výparníku
 - s přirozenou cirkulací] bubnové kotle
 - s nucenou cirkulací] průtočné kotle
 - průtočný (průtlačný)

28


Kotel s přirozenou cirkulací vody ve výparníku

- voda ve výparníku cirkuluje a částečně se odparuje – četnost oběhu vody výparníkem udává oběhové číslo $O = 1/x$ (x = výstupní suchost parovodní směsi)
- průtok v systému výparníku je zajištěn rozdílnou hustotou vody a párovodní směsi $\Delta\rho$ – užitečný vztah je dán $\Delta p = h \cdot \Delta\rho \cdot g$ (h = stavební výška výparníku)
- typickým znakem tohoto výparníku je :
 - pevný konec odpařování daný bubnem
 - do varnic vstupuje sytá voda z bubnu při $x = 0$
 - z bubnu vystupuje sytá pára při $x = 1$
- ve vodní části bubnu dochází k zahuřťování solí obnažených v obíhající kotelní vodě – nutný odluh M_o

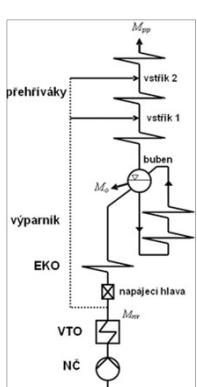

29

Kotel s přirozenou cirkulací vody ve výparníku

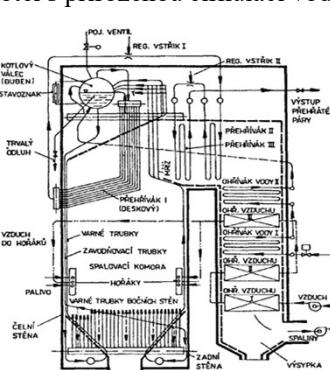


plynotěsná
membránová
stěna
zapojená do
systému
výparníku

30


Funkce bubnu

- Úlohou bubnu je
 - čistění páry – dokonale oddělení kotelné vody od páry
 - udržování dostatečné zásoby vody v kotli.
- Buben tvorí spojovací článek mezi ohřívákem vody a přehřívákem
 - do bubnu vstupuje
 - voda z EKA
 - parovodní směs z výparníku
 - z bubnu vystupuje
 - sytá pára do přehříváku
 - sytá voda do výparníku
 - odluh
- K bubnu je připojen
 - vodoznak – pro kontrolu výšky hladiny
 - manometr
 - připojky pojistných ventilů
 - odvzdušňovací ventily
- Uvnitř bubnu jsou vestavby pro dokonalou separaci vodních kapek z páry
 - odlučovací cyklyny
 - plechové žaluzie

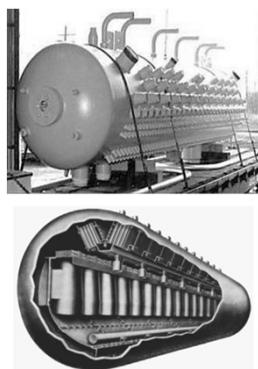

31

Různé provedení vestaveb v bubnu

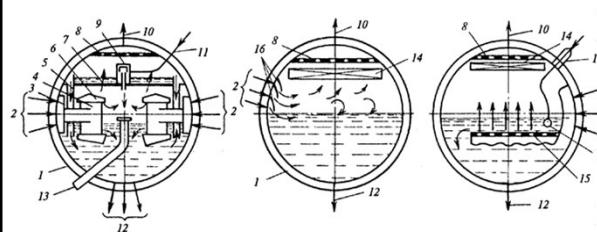


1- buben, 2- vstup parovodní směsi, 3- sběrna, 4- cyklon, 5- parní sběrna, 6- stríška, 7- děrováný plech mytí páry, 8- stropní vestavba, 9- rozdělovací komora napájecí vody, 10- výstup páry, 11- přívod napájecí vody, 12- zavodňovací trubky, 13- trubka havarijního přepadu vody, 14- žaluziový separátor, 15- potopený děrováný plech, 16- usměrňovací plech

32

Nevýhody přirozené cirkulace


- Nízký užitečný vztah vyžaduje minimizaci flakových ztrát celého systému – použití svislých přímých trubek většího průměru (60 mm).
- S rostoucím tlakem a s rostoucí výškou se zvyšuje obsah páry x ve směsi a snižuje se rychlosť vody (oběhové číslo).
 - S rostoucím tlakem vyráběné páry se zmenšuje rozdíl hustoty vody a syté páry - oběhové číslo výparníku se snižuje.
 - Čím je větší výška výparníku (pokud výparník má všechny vlastnosti) tím je oběhové číslo menší. S rostoucí výškou výparníku roste jeho parní výkonnost (suchost x) rychleji než rychlosť vody (hmotnostní průtok) na vstupu do varnice.
- Použití výparníku s přirozeným oběhem je omezeno tlakem.
- Za provozně ověřený tlak při spolehlivé funkci výparníku se považuje tlak kolem 14,0 MPa.

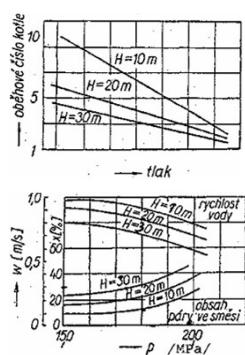

33

Kotle s nuceným oběhem (povzbuzenou cirkulací)


- Nucený oběh, který je vyvolán oběhovým čerpadlem, zajišťuje stabilní funkci výparníku i v oblasti vyšších tlaků (do 18 MPa).
- Schéma se výrazně neodlišuje od kotle s přirozenou cirkulací
 - ohřívák napájecí vody je rovněž připojen k bubnu
 - do varnic vstupuje voda z bubnu o stavu sytosti
- Rozdíl je v zařazení oběhového čerpadla v zavodňovacím potrubí výparníku (dopravní přetlak kolem 0,3 až 0,6 MPa), které zajišťuje dostatečný průtok pro spolehlivý provoz výparníku
- Výparník s nuceným oběhem může být proveden z trubek menšího průměru (oběhové čerpadlo pokryje větší tlakové ztráty) – je lehčí a levnější, může mít menší výšku
- Pro tyto kotle používá název La Mont

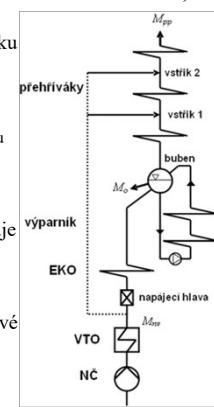

34

Kotle průtočné


- Ohřev vody na bod varu, odparení vody a přehřátí vyrobene páry je v principu soustředeno do „jedné“ trubky, do které se na vstupu přivádí napájecí voda a z výstupu se odvádí přehřatá pára.
- Průtočný systém nemá bubn a jednotlivé části tlakového systému navzájem na sebe navazují (nenajde žádný společný prvek).
- Obecně u průtočného systému není pevný začátek a konec odpařování – poloha výparníku v kotli se mění v závislosti na výkonu, změně teploty napájecí vody, struskování stěn ohřívače apod.
- Rozdíl proti cirkulačnímu výparníku je
 - ve stavu vody na vstupu do výparníku – voda musí být bezpečně pod mezi sytosí
 - ve stavu páry vstupující do přehříváku, s níž se vzhledem k vyšší rychlosti proudění směsi ve varniči strhává i vodní mlha.
- Rozdíl je i ve způsobu regulace kotle – odpadá regulace hladiny v bubnu a kotel se reguluje tak, že se trvale udržuje stálý poměr mezi průtokem vody napájené do kotle a tepelným výkonem ohříváče.
- Průtok vody výparníkem odpovídá $O = 1 \Rightarrow$ vychází výrazně menší počet paralelních trubek s velkou délou – to výzaduje specifické konstrukční řešení – vznikly 3 koncepty

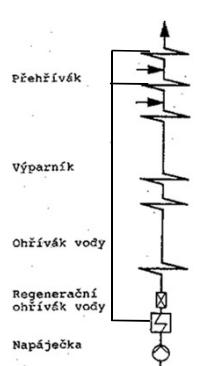

35

Průtočný výparník Benson


- Koncepce vychází z výparníku kotle s přirozenou cirkulací, který je proveden ze svislých trubek. Trubky výparníku jsou však rozděleny do sériově zapojených sekcí 3, každá sekce má vlastní vstupní a výstupní komoru.
- Zapojení plach je následující.
 - Napájecí voda 1 vstupuje do ohříváku vody 2 kde se ohřívá na teplotu nižší než bod varu
 - Dále proudí vnějším spojovacím potrubím do výstupní komory (vzdy dolu) první sekce výparníku. Při průchodu první sekce se voda dohráje na teplotu bodu varu a částečně se odparí.
 - Parovodní směs z výstupu první sekce se vede vnějším spojovacím potrubím na vstup další sekce, atd. až v poslední sekci se dosáhne obsah páry v parovodní směsi $x = \text{cca } 80\%$.
 - K odparení zbyvající vlhkosti ($x = \text{cca } 20\%$) dojde až v tzv. přechodníku 4, z něhož vystupuje již sytá pára ($x = 1$) nebo mírně přehřatá pára.
 - Pára se pak v přehříváku 5 a 7 přehřívá na požadovanou teplotu.
 - Regulace teploty páry se provádí vstřikem 6 napájecí vody.

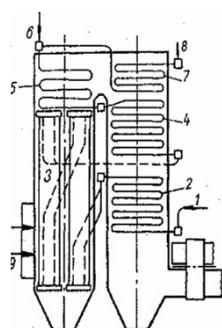

36

Průtočný výparník Sulzer


- V původním provedení měl tento kotel výparník z meandrovité vinutého pásu několika paralelních varnic většího průměru (63 až 70 mm).
- Napájecí voda 1 se přivádí do ohříváku vody 2 a z něj do meandrovitého výparníku 3, jehož varnice jsou přímým prodloužením hadu ohříváku vody 2.
- Z meandrovitého výparníku 3 proudí parovodní směs o suchosti $x = 95$ až 98% do separátoru 10, v němž se zbytek vlhkosti, ve které by měla být obsažena většina solí z odpařované vody, odločí a odvádí se jako odleh mimo kotel.
- Pára ze separátoru 10 se v přehříváku 5 a 7 ohřeje na požadovanou teplotu, regulace teploty páry se provádí vstříkem 6 napájecí vody.
- Charakteristické znaky původního kotla Sulzer :
 - varnice jsou prodloužením trubek ohříváku vody
 - výparník má pevný konec odpařování, který je určen separátorem
 - problém usazování solí fesí odluhem zahuštěné kotelové vody ze zbytkové vlhkosti.
- Dnes se již meandrovité vinutí na celý výparník nepoužívá – meandry někdy kryjí pouze část – např. výsypku

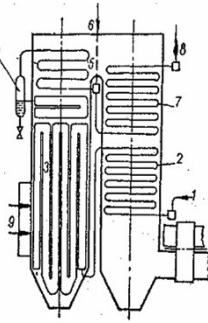

37

Průtočný výparník Ramzin

- Charakteristickým znakem je šroubovitě vinutý výparník ze svažku paralelních varnic.
- Počet paralelních trubek je určen výkonem kotla a požadovanou rychlosťí vody > 1 m/s
- Pro kotle velkých výkonů se provádí šroubovitě vinutí jako dvouhodý závit, takže kotel má dvě paralelní větve samostatně regulační.
- Napájecí voda 1 se přivádí do ohříváku 2 vody a odtud se vede ohřátá voda na vstup do šroubovitě vinutého výparníku 3.
- Na výstup z výparníku je připojen separátor 10 pro odločení zbytkové vlhkosti z parovodní směsi.
- Pára se přehřívá v přehříváku 5 a 7, teplota se reguluje vstříkem 6 napájecí vody.
- Původně se tento kotel stavěl se separátorem (pak měl výparník pevný konec odpařování jako Sulzer), dnes se staví i bez separátoru (výparník má pohyblivý konec odpařování jako Benson).

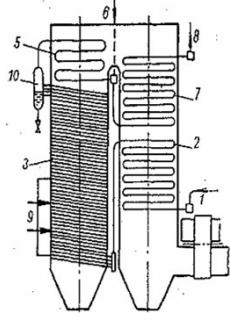

38

Cyklonový separátor vlhkosti na konci výparníku



39

Cyklonový separátor vlhkosti na konci výparníku



40

Provedení výparníku

- Výparník pokrývá stěny spalovací komory případně dalších prostor kotle.
- U nízkotlakých a středotlakých kotlů mohou být další části výparníku tvořeny
 - deskovými plochami
 - kotlovým svazkem
- Dochází v něm k varu vody za vzniku páry
 - u kotlů bubnových nebo se superponovanou cirkulačí je odpaření 1 kg vody při jednom průchodu výparníkem pouze částečné - charakterizováno cirkulačním číslem,
 - u průtočných kotlů je odpaření vody ve výparníku úplné, případně může být dokončeno v tzv. přechodníku


41

Konstrukční provedení výparníku bubnových kotlů s přirozenou cirkulací

- Proudění výparníkem je zajištěno termosifonovým efektem v důsledku rozdílu hustoty vody na vstupu a parovodní směsi na výstupu z varnic.
- Využitelný tlakový spád je relativně malý, proto musí být minimalizovány tlakové ztráty.
- Výparník sestává ze svislých přímých trubek většího průměru, nejčastěji 60 mm, pouze na stropě evt. nosu spalovací komory bývají trubky šikmě se sklonem minimálně 20° k horizontále.
- Jednotlivé varnice mohou být
 - volné holé,
 - opatřené žebry,
 - trny a omazem
 - svařené ocelovou pásovinou do membrány.

42

Způsob provedení stěnového výparníku

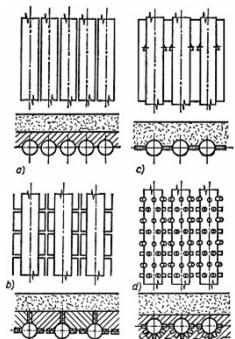

- a - holé volné trubky
- b- trubky s praporky
- c- membránová stěna
- d- otrněné trubky

43


Konstrukční provedení výparníku bubnových kotlů s nucenou cirkulací

- Navrhuje se pro bubnové kotle s vyššími parametry páry.
- Pro návrh platí podobné principy jako u přirozené cirkulace.
- Oběhové čerpadlo zajišťuje
 - větší využitelný přetlak
 - stabilní průtok nezávisle na výkonu kotle.
- Je možné užít trubky menšího průměru 32 až 38 mm,
 - výparník vychází lehčí,
 - kotel je nižší s menším cirkulačním číslem 5 až 8.
 - varnice mohou být meandrovitě vinuté (klasické provedení La Mont)
- Oběhové čerpadlo je většinou bezzpávkové s pracovním přetlakem 0,3 až 0,6 MPa
- Odpovídající konstrukční délka varnic 20 až 40 m při vstupní rychlosti vody 1,0 až 1,5 m/s

44

Konstrukční provedení výparníku bubnových kotlů s nucenou cirkulací


- Všechny trubky výparníku s nuceným oběhem se clonkují
- Clonka představuje konstantní odpor, který
 - zmenšuje nerovnoměrnosti průtoku v paralelních trubkách
 - kompenzuje konstrukční nebo provozní rozdíly
- Clonky
 - vyrábějí se z nitridované oceli
 - průměr bývá 6 až 12 mm
 - jejich odpor má být řádově srovnatelný s odporem varnice.
- Clonky se instalují na vstupu do jednotlivých sekcí výparníku

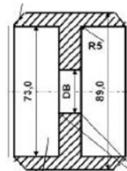

45

Výparník průtočných kotlů

- Dochází v něm k postupnému a úplnému odpaření přivedené vody
- Konec odpaření není pevně dán a posouvá se s výkonem kotle
- Odpadají zavodňovací trubky, takže se skládají
 - z rozváděcí a sběrné komory
 - ze soustavy paralelních varnic o vnějším průměru 32 až 38 mm,
- Délka varnic průtočných kotlů vychází větší - tři klasická vinutí varnic ve výparníku :
 - Bensonův kotel
 - výparník ze sekcí se svislými varnicemi,
 - sekce vzájemně propojeny převáděcími trubkami průměru 102 mm
 - Sulzerův kotel
 - výparník vyrobený jako svislý nebo vodorovný meandr z trubek o průměru 72 až 76 mm
 - separátor vlhkosti za výparníkem
 - Ramzinův kotel - šroubovitě vinutý výparník
 - jednochodý
 - vícechodý

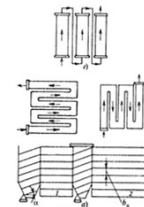

46


Výparník průtočných kotlů

- Prakticky u všech koncepcí výparníků průtočných kotlů se provádí clonkování z důvodu
 - zajištění rovnoměrnosti průtoku
 - zamezení nestabilito proudění.
- Škrticí clony se umisťují
 - na vstup každé varnice
 - do přívodního potrubí jednotlivých sekcí – neměly by být širší než 2 až 2,5 m
- Pro meandrové anebo spirálové vinutí se používá trubek o vnějším průměru 32, 38, 44,5 a 51 mm.
- Větších průměrů varních trubek se používá na odpařovacím a přehřívákovém úseku výparníku kotle.
 - vstupní úseky varnic mají průměr 32 mm nebo 38 mm.
 - trubky o průměru 44,5 mm se používají v případě, že na výstupu z výparníku je parovodní směs - tj. kotel má vyneseny přechodník
 - trubky o průměru 51 mm se používají v přehřívákovém úseku výparníku, tj. když přechodové pásma představují nedílnou součást odpařovací plochy kotle.
- Odstupňování průměru varnice se používá z důvodu zmenšení tlakové ztráty výparníku.

47

Výhody bubnových kotlů

- mohou pracovat s napájecí vodou horší kvality při dodržení kvality páry
- mají velký vodní obsah => vyšší akumulační schopnost je předurčuje k průmyslovým aplikacím
- nízká tlaková ztráta => nižší příkon napáječky
- univerzální použití – teplárny, elektrárny, průmyslové energetické centrály

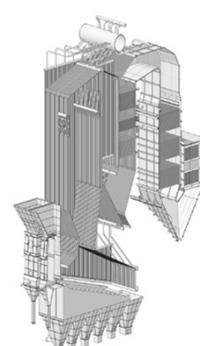


Nevýhody bubnových kotlů

- tlakové a výkonové omezení
- těžší a dražší konstrukce
- menší provozní pružnost
- pomalejší naježdění

48

Výhody průtočných kotlů

- odpadá parní buben
 - levnější řešení
 - provozné pružnější
- použitelné pro velmi vysoký a nadkritický tlak

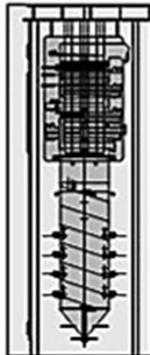

Nevýhody průtočných kotlů

- velká tlaková ztráta výparníku ($1,0 - 1,6 \text{ MPa}$) vynucená zajištěním stabilního vyrovnávání průtoku ve všech varnicích při nízkém výkonu kotle
- složitější regulace
- menší akumulace ve výparníku – citlivost na rychlé změny odběru páry
- složitější najízdění – nutný separátor vlhkosti na konci výparníku
- vyšší nároky na kvalitu vody – demineralizace
- uplatnění v podstatě pouze v elektrárnách

49

Konstrukční řešení výhřevních ploch

Výhřevní plochy dělíme

- podle funkce
 - ohříváky vody
 - výparníky
 - přehříváky, přehříváky
 - ohříváky vzduchu
- podle převažujícího mechanismu sdílení tepla na
 - sálavé – v oblasti nejvyšších teplot – výparník, plochy za SK
 - konvekční – husté trubkové svazky na konci kotle
 - kombinované
- podle způsobu obtékání teplosměnné plochy
 - s podélným obtékáním – deskové, nástěnné i žárotrubné
 - s přičným obtékáním – svazkové, trubkové mříže
 - s kombinovaným obtékáním

50

Svazkové výhřevné plochy



- Z hlediska změn proudění rozeznáváme:
 - omývání příčné, tj. kolmo na výhřevnou plochu trubek
 - omývání podélné, tj. rovnoběžně s osou trubek
- Z hlediska uspořádání trubek rozeznáváme:
 - trubky za sebou (v zákrytu)
 - trubky přesazené (vystřídané)



51


■ Z hlediska zapojení rozeznáváme:

- křížové zapojení
- protiproudé zapojení
- souproudé zapojení
- kombinované zapojení

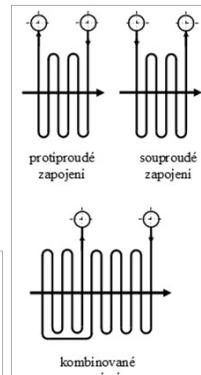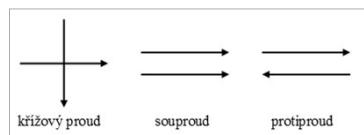


52

■ Z hlediska provedení rozeznáváme plochy

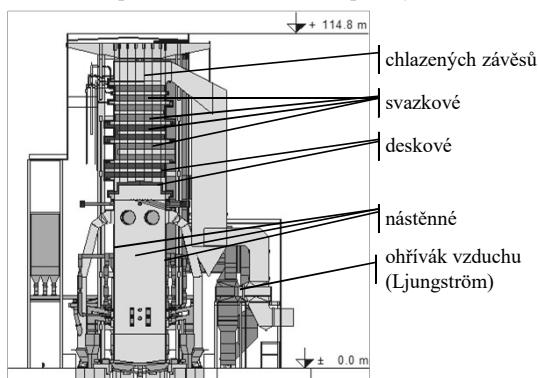

53

Deskový přehříváč na chlazených závěsech

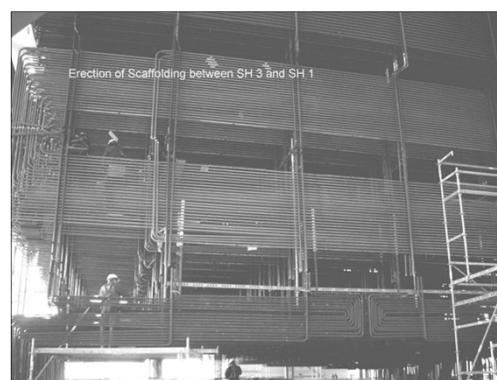


54

Deskový přehřívák na chlazených závěsech




55

Trubkový svazek před montáží do kotle

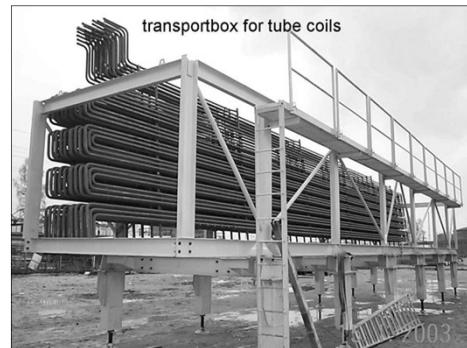

56

Trubkový svazek ohříváku vody

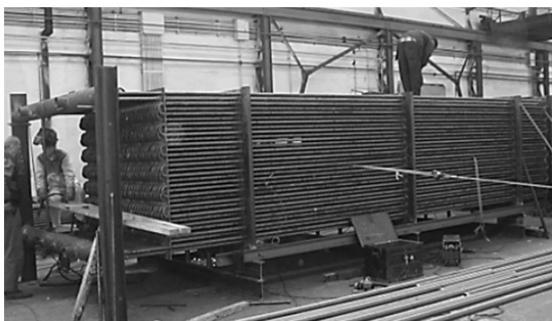

57

Trubkový ohřívák vzduchu



58


Membránová stěna



59

Závěsy

- chlazené
- nechlazené
lze je použít
pouze v nižších
teplotách spalin

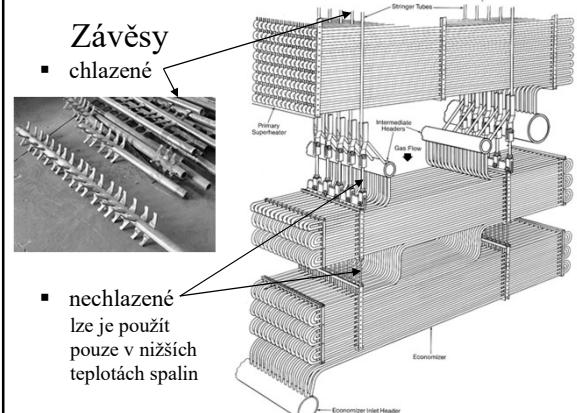

60